



sbargh.ir

1

به نام خدایی که جان را فکرت آموخت

## عدم قطعیت اندازه گیری

S.Farhadi

## فهرست مطالب

2

1. آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری
2. آشنایی با علوم مربوطه
  1. اندازه شناسی
  2. آمار
  3. ریاضی
3. تعریف عدم قطعیت و انواع آن

S.Farhadi

sbargh.ir



sbargh.ir

## فهرست مطالب

3

4. معرفی روش GUM جهت محاسبه عدم قطعیت و گام های اساسی آن

1. گام اول : تعیین مدل ریاضی سیستم اندازه گیری
2. گام دوم : تعیین بهترین تخمین کمیت های ورودی
3. گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی
4. گام چهارم : محاسبه کواریانس کمیت های ورودی

S.Farhadi

## فهرست مطالب

4

5. گام پنجم : محاسبه ضریب حساسیت
6. گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب
7. گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته
5. نحوه گزارش میزان عدم قطعیت و محدوده پذیرش
6. فرم محاسبه عدم قطعیت و چند فعالیت گروهی

S.Farhadi

sbargh.ir



sbargh.ir

5



## فصل اول :

# آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

S.Farhadi

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

6

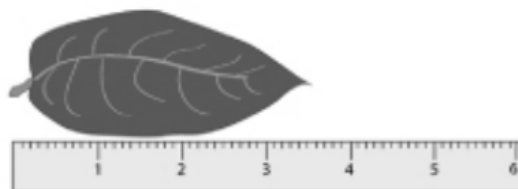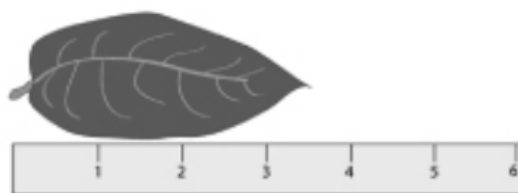

S.Farhadi

sbargh.ir

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

7



S.Farhadi

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

8

- ✓ در اندازه گیری ، هدف به دست آوردن مقداری برای اندازه گیری است .
- ✓ طبیعی است هر کمیتی در شرایط معینی ، فقط یک مقدار دارد که به آن مقدار واقعی آن کمیت می گویند .
- ✓ تفاوت بین مقدار به دست آمده و مقدار واقعی را خطای اندازه گیری می گویند .
- ✓ عدم قطعیت را نماد کمی کیفیت نتایج اندازه گیری نیز می گویند .

S.Farhadi

## 1 - آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

9

عدم قطعیت اندازه گیری اطلاعاتی راجع به کیفیت کمیت مورد اندازه گیری بیان می کند. در حقیقت، عدم قطعیت شک و گمانی است که درباره نتیجه هر اندازه گیری پدید می آید. ممکن است تصور کنید ساعت، خط کش یا ترمومتری کاملاً قابل اعتماد بوده و نتیجه درستی از اندازه گیری ارائه می دهند ولی همیشه در بسیاری از اندازه گیریها حتی دقیق ترین آنها جای شک و تردید وجود دارد. در زبان محاوره ای این تردید به صورت عبارت کم و زیاد بیان می شود. مثلاً میگوییم این عصا تقریباً 2 متر است با 1 سانتی متر کم و زیاد.

S.Farhadi

## 1 - آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

10

- ✓ هر گاه بتوان در اطراف نتیجه اندازه گیری بازه ای را تعریف کرد که با احتمال معینی نتیجه اندازه گیری و مقدار واقعی اندازه ده در آن فاصله قرار داشته باشند، می توان کیفیت نتیجه اندازه گیری را مطرح کرد.
- ✓ کیفیت نتیجه اندازه گیری با مفاهیم آماری مانند واریانس (یا انحراف استاندارد) و ... معنی پیدا می کند و کمی می شود.
- ✓ تعیین بازه به معنای تعیین عدم قطعیت نتیجه اندازه گیری است.

S.Farhadi

## 1 - آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

11

✓ عدم قطعیت اندازه گیری بازه ای از مقادیر برای نتیجه اندازه گیری ایجاد می کند که مقدار واقعی اندازه ده با احتمال معینی در آن بازه قرار دارد .



S.Farhadi

## 1 - آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

12

✓ مشخص کردن عوامل تاثیر گذار که در واقع اجزای مختلف خطا را در ایجاد بازه مورد نظر بررسی می کند از اهمیت زیادی برخوردار است .

✓ عدم قطعیت اندازه گیری از بخش های مختلفی تشکیل یافته است که به آن مولفه های عدم قطعیت اندازه گیری گفته می شود .

S.Farhadi



sbargh.ir

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

13

✓ عدم قطعیت اندازه گیری بدان علت آشکار می شود که عوامل تاثیر گذار مختلفی در ضمن اندازه گیری اثر می گذارند و نتیجه مورد نظر را از مقدار واقعی دور می سازند .

✓ واژه عدم قطعیت اندازه گیری به معنای شک درباره اعتبار یک اندازه گیری نمی باشد ، بلکه به معنای افزایش اطمینان در اعتبار نتایج اندازه گیری می باشد .

S.Farhadi

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

14

### شناسایی مولفه های عدم قطعیت :

✓ ساده ترین راه جهت شناسایی منابع عدم قطعیت همان رابطه کمی بین اندازه گیری شونده و پارامترهای مربوطه می باشد که هر کدام از پارامترها می تواند به عنوان یک منبع صریح مورد بررسی قرار گیرد علاوه بر این بسیاری از پارامترها می باشند که به طور صریح در اندازه گیری کمیت مورد نظر مطرح نمی گردند ولی تأثیرات ضمنی آنان باید به عنوان منابع عدم قطعیت مد نظر قرار گیرد.

✓ دیاگرام علت و معلول (Cause and effect diagram)

S.Farhadi

## 1- آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

15

خطای انطباق انگشتان فرد در همترازی  
چشمی دو انگشت



S.Farhadi

منابع خطا و عدم قطعیت

- ابزار اندازه گیری
- جسم مورد اندازه گیری
- فرآیند اندازه گیری
- عدم قطعیت های ورودی
- مهارت اپراتور
- روش نمونه گیری
- محیط

16

## فصل دوم :

## آشنایی با علوم مربوطه

S.Farhadi





## 2-1- اندازه شناسی

17

### درستی اندازه گیری (Accuracy):

نزدیکی بین مقدار کمیت بدست آمده از اندازه گیری و مقدار واقعی کمیت اندازه گیری شونده را درستی (Accuracy) اندازه گیری می گویند.

مفهوم درستی اندازه گیری یک مفهوم کمی نبوده و دارای یک مقدار مشخص نمی باشد. یک اندازه گیری را "درست" می نامیم هنگامی که دارای خطای کوچکی باشد.

S.Farhadi

## 2-1- اندازه شناسی

18

### صحت (Trueness):

**نزدیکی** بین **مقدار میانگین** تعداد نامحدودی از مقادیر کمیتی که تحت شرایط مشخص اندازه گیری بدست آمده و **مقدار واقعی** کمیت اندازه گیری شونده را صحت اندازه گیری (**Trueness**) می گویند. صحت اندازه گیری یک کمیت نبوده و نمی توان آن را به صورت عددی توصیف نمود.

S.Farhadi

## 2-1- اندازه شناسی

19





### دقت اندازه گیری (Precision):

نزدیکی، بین مقادیر بدست آمده از اندازه گیری های مکرر یک کمیت، تحت شرایط مشخص، دقت اندازه گیری نامیده می شود. اندازه ی دقت معمولاً با استفاده از انحراف از میانگین محاسبه می شود.

S.Farhadi

## 2-1- اندازه شناسی

20

	دقت بالا	دقت پایین
صحت بالا	<p>درستی بالا</p> 	
صحت پایین		

S.Farhadi

## 2-1 - اندازه شناسی

21

### تکرار پذیری

دقت اندازه گیری تحت شرایط تکرارپذیری، تکرارپذیری اندازه گیری نامیده می شود. اگر اندازه گیری تحت شرایط تکرارپذیری انجام شود و مقادیر بدست آمده برای یک کمیت معین دارای نزدیکی قراردادی مشخصی باشند، آن اندازه گیری تکرار پذیر است.

S.Farhadi

## 2-1 - اندازه شناسی

22

### شرایط تکرار پذیری اندازه گیری:

\* روش ها و دستورالعمل های اندازه گیری

\* آزمایش کننده

\* سیستم اندازه گیری (دستگاه های اندازه گیری)

\* شرایط عملیاتی (انجام آزمایش در فواصل زمانی کوتاه)

\* محل انجام آزمایش (تثبیت شرایط محیطی)

S.Farhadi



## 2-1 - اندازه شناسی

23

### تجدید پذیری

تجدید پذیری، دقت تحت شرایط تجدید پذیری است. انجام اندازه گیری تحت شرایطی که در آن مجموعه‌ای از عوامل شامل محل اندازه گیری، آزمایش کننده، استاندارد مرجع، شرایط محیطی، زمان و سیستم اندازه گیری تغییر می کند.

S.Farhadi

## 2-1 - اندازه شناسی

24

**گرایش** تفاوت بین میانگین مشاهده شده نتایج اندازه گیری از مقدار مرجع است.


مقدار مرجع، مقداری است که به عنوان مقدار توافق شده شاخص مورد اندازه گیری شناخته می شود. مقدار مرجع ممکن است با میانگین گیری از اندازه گیری های متمادی با استاندارد سطح بالاتری (مثلاً اندازه گیری دقیق) به دست آید.

S.Farhadi

sbargh.ir

## 2-1 - اندازه شناسی

25

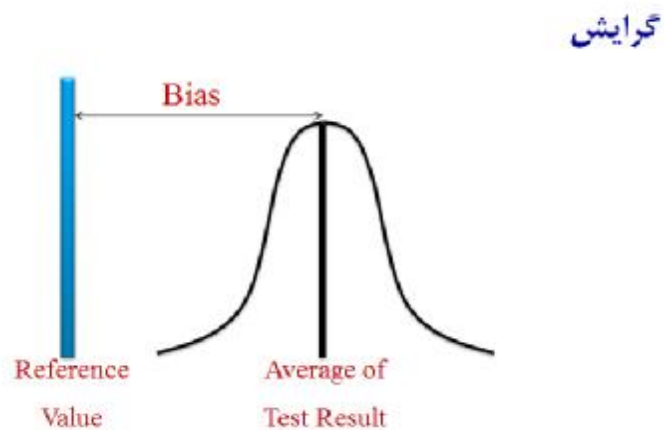

S.Farhadi

## 2-1 - اندازه شناسی

26

میانگین نتایج به شرح ذیل محاسبه می گردد:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = 0.75$$

گرایش از رابطه ی:

مقدار مرجع - میانگین مقادیر مشاهده شده = گرایش

$$Bias = |0.8 - 0.75| = 0.05$$

به دست می آید.

S.Farhadi

## 2-1 - اندازه شناسی

27

$Bias \downarrow \Rightarrow$  صحت مناسب است

$RSD \downarrow \Rightarrow$  دقت مناسب است

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

28



به منظور حذف و جلوگیری از ایجاد خطاهای بزرگ و فاحش (خطای اپراتور) عاقلانه تر است که هر اندازه گیری سه بار تکرار شود. قابل ذکر است که عدم قطعیت اندازه گیری واقعا از خطای اپراتور ناشی نمی شود. همچنین دلایل دیگری مبنی بر تکرار اندازه گیری به تعداد دفعات مکرر وجود دارد.


S.Farhadi



sbargh.ir

## 2-2 - آمار

29

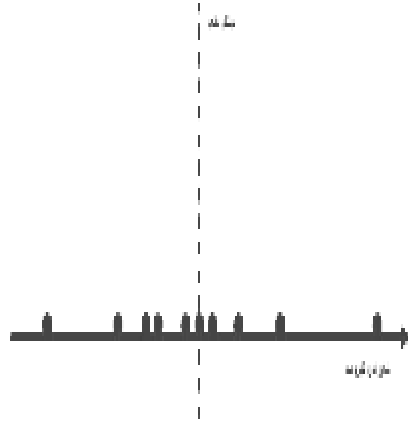

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

30

- .. **واریانس** حدی را مشخص می کند که نتایج با یکدیگر متفاوت هستند. معیار است برای پراکندگی. هرچه مقدار واریانس بزرگتر باشد گستردگی داده ها بیشتر است.

$$V(X) = S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

ریشه دوم مثبت واریانس انحراف معیار استاندارد (Standard Deviation)

$$RSD = \frac{S}{\bar{x}} \quad \text{انحراف استاندارد نسبی:}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

31

فرایندهای اندازه‌گیری به علت وجود تغییرات، احتمالی هستند. برای اطلاع درباره‌ی فرایندهای احتمالی، لازم است تابع احتمال آنها را بشناسیم. در طبیعت، تعداد بسیار زیادی تابع توزیع احتمال شناخته شده است، ولی معمولاً شناختن تابع توزیع یک جامعه آماری، کاری دشوار است. در آمار می‌توان توابع توزیع احتمال را به توزیع نرمال تبدیل کرد. به همین دلیل تابع توزیع نرمال از مهم‌ترین توزیع‌های آماری است.

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

32

## توزیع نرمال

ویژگی‌ها و معیارهای مجموعه داده‌هایی که دارای توزیع نرمال می‌باشند، عبارت است از:

- داده‌ها باید پیوسته باشند.
- داده‌ها باید مستقل از یکدیگر باشند. به عنوان مثال داده شماره 1 نباید روی داده‌ی شماره‌ی 2 تأثیر داشته باشد.
- متغیرهایی که اندازه‌گیری می‌شوند باید دارای یک مقدار مرکزی مورد انتظار باشند ولی به دلیل منابع نوسانات موجود هر کدام می‌توانند به بیشتر یا کمتر بودن نسبت به مقدار مرکزی گرایش داشته باشند.

S.Farhadi



## 2-2 - آمار

33

## توزیع نرمال

مشخصات توزیع نرمال به شرح ذیل می باشد:


- 68.26% از داده ها در فاصله  $\pm 1$  انحراف استاندارد قرار می گیرند.
- 95.45% از داده ها در فاصله  $\pm 2$  انحراف استاندارد قرار می گیرند.
- 99.74% از داده ها در فاصله  $\pm 3$  انحراف استاندارد قرار می گیرند.

S.Farhadi


## 2-2 - آمار

34

## منحنی توزیع خطاهای تصادفی

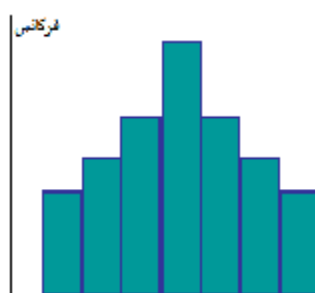

مقادیر اندازه گیری شده

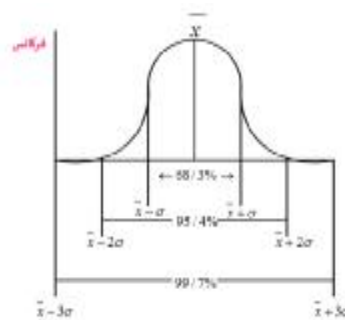

نمودار توزیع نرمال

S.Farhadi




## 2-2 - آمار

35

## ضرایب انحراف معیار استاندارد

ضرایب انحراف معیار استاندارد	درصد اطمینان
$\pm 1$	68.3
$\pm 2$	95.4
$\pm 3$	99.7
$\pm 1.65$	90.0
$\pm 1.96$	95.0
$\pm 2.58$	99.0

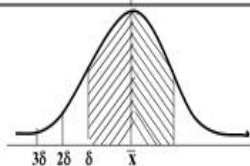

S.Farhadi


✓ در یک مجموعه از داده ها ، مقادیر تمایل بیشتری برای قرار گرفتن نزدیک میانگین (مرکز توزیع احتمال) نسبت به دمهای توزیع دارند . این حالت نمونه ای از توزیع نرمال یا گوسی است . ممکن است چنین توزیعی در قد یک گروه بزرگ از مردان مشاهده گردد .

✓ قد بیشتر مردان حول میانگین متمرکز بوده و افراد خیلی بلند یا خیلی کوتاه کمتر خواهیم داشت .

## 2-2 - آمار

36

## نمودار توزیع نرمال استاندارد

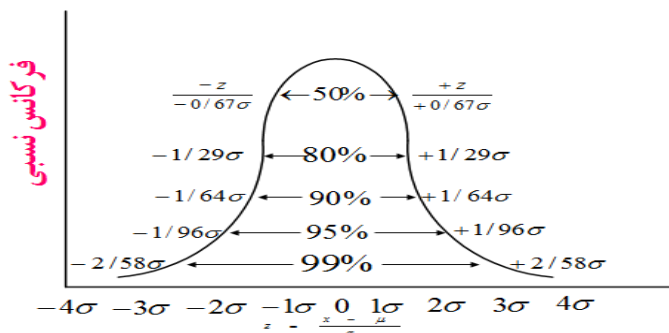

$$Y = f(z) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) \quad Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

37

i	$X_i$ (Ω)	$N_i \cdot X_i$	$(N_i \cdot X_i)^2$	محاسبات
1	100.1	-0.06	0.0036	$\bar{X} = \frac{1001.6}{10} = 100.16$ $S = \sqrt{\frac{0.0640}{9}} = \pm 0.084$ $\pm 1.96 \cdot 0.084 = \pm 0.165$ $100.16 \pm 0.165$ $99.985 \text{ --- } 100.326$
2	100.2	+0.04	0.0016	
3	100.1	-1.06	0.0036	
4	100.3	+0.14	0.0196	
5	100.1	-0.06	0.0036	
6	100.1	-0.06	0.0036	
7	100.2	+0.04	0.0016	
8	100.1	-0.06	0.0036	
9	100.1	-0.06	0.0036	
10	100.3	+1.14	0.0196	
Σ (N_i X_i)	1,001.6	0	0.0640	

طایفه 1: 10 بار اندازه‌گیری نوسانگر و خطای آن بدینسان آمده است

$X_1 = 100.1 \Omega$	$X_1 = 100.1 \Omega$
$X_2 = 100.2 \Omega$	$X_2 = 100.1 \Omega$
$X_3 = 100.1 \Omega$	$X_3 = 100.1 \Omega$
$X_4 = 100.3 \Omega$	$X_4 = 100.2 \Omega$
$X_5 = 100.1 \Omega$	$X_5 = 100.2 \Omega$
$X_6 = 100.1 \Omega$	$X_6 = 100.1 \Omega$
$X_7 = 100.2 \Omega$	$X_7 = 100.2 \Omega$
$X_8 = 100.1 \Omega$	$X_8 = 100.1 \Omega$
$X_9 = 100.1 \Omega$	$X_9 = 100.1 \Omega$
$X_{10} = 100.3 \Omega$	$X_{10} = 100.1 \Omega$

منوسه:


1- مقدار متوسط اندازه

2- دامنه احتمال شاخص در محل مقدار متوسط بهمان آه

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

38

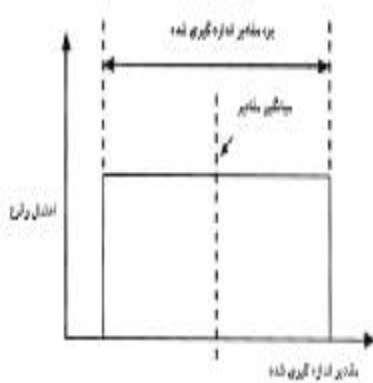

### ✓ توزیع یکنواخت یا مستطیلی :

وقتی مقادیر اندازه‌گیری شده به طور کاملاً یکسان و هم‌شانس بین کوچکترین و بزرگترین مقدار داده‌ها پراکنده شده باشند، توزیع یکنواخت تولید خواهد شد. به عنوان مثال چگونگی سقوط قطرات باران بر روی سیم نازک مستقیم تلفن از توزیع یکنواخت پیروی می‌کند.

S.Farhadi



sbargh.ir

**2-2 - آمار**

39

عدم قطعیت استاندارد برای یک توزیع مستطیلی برابر است با:

$$u = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

نیم ردیف، نصف حدود بالا و پایین  $a =$

$$k = \sqrt{3}$$

اگر دلیل موجهی برای وقوع نوع دیگری از توزیع نداشته باشیم می توانیم پایه و اساس محاسبه را بر توابع مستطیلی قرار دهیم و این بدترین حالت است.

S.Farhadi

**2-2 - آمار**

40

**مثال ۲:** تیرانس یک ولتمتر که به عنوان دستگاه استاندارد برای اندازه گیری استفاده می شود، طبق نظر کارخانه سازنده معادل

$$\pm (0.3\%Rdg + 0.001V)$$

تعریف شده است، عدم قطعیت استاندارد این ولت متر را در نشاندهی ۱۰ ولت محاسبه نمایید.

مولفه عدم قطعیت استاندارد دستگاه ولتمتر در ۱۰ ولت برابر خواهد بود با:

$$\pm[(0.3\% \times 10) + 0.001] = \pm 0.031V$$

$$U_S = 0.031/\sqrt{3} = 0.018V$$

S.Farhadi

sbargh.ir

## 2-2 - آمار

41

## مثال 3 :

ماکزیمم خطای مجاز یک نیروسنج استاندارد که برای کالیبراسیون نیروسنج استفاده می شود با گستره 0~200kgf معادل  $\pm 0.2\% FS$  می باشد. عدم قطعیت استاندارد این مولفه در نشاندگی نیروی 50kgf چقدر می باشد؟

جواب : ماکزیمم خطای مجاز این نیروسنج در کل گستره ثابت و معادل  $0.2\% \times 200 = \pm 0.4 \text{kgf}$  می باشد. پس:

$$U_s = 0.4 / \sqrt{3} \approx \pm 0.23 \text{kgf}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

42

اگر قدرت تفکیک  $R_x$  ی ریزنده زادنالیسیو یک  $(Resolution)$  محدودده

باشد ، مقدار اندازه گیری شده با احتمال مساوی می تواند در

$$X \pm \frac{R_x}{2}$$

باشد . که دارای یک توزیع احتمال مستطیلی است . بنابراین عدم قطعیت استاندارد آن برابر است با :

$$U = \frac{R_x}{2} \approx 1 \text{ kgf}$$

S.Farhadi



## 2-2 - آمار

43

### مثال ۴:

تفکیک پذیری یک کولیس معادل متعظم مدء. ددشابى م.  $0.01mm$  استاندارد این مولفه در نقطه  $7mm$  را محاسبه کنید.

تفکیک پذیری در کل گستره کولیس ثابت است ، عدم قطعیت استاندارد این مولفه برابر است با:

$$U_s = \frac{0.01/2}{\sqrt{3}} = \pm 0.00289 \text{ mm}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

44

### توزیع مثلثی :

هرگاه احتمال پیدا کردن یک جواب برای کمیت  $x$  بین دو حد صد درصد باشد و معلوم شود تمایلی وجود دارد که این مقادیر به مرکز توزیع (حول میانگین) نزدیک باشند انگاه ساده ترین توزیعی که میتوان در نظر گرفت ، توزیع مثلث است .


اگر ویژگی وسیله اندازه گیری به صورت تفرانس  $\pm a$  بدون ذکر سطح اطمینان بیان شده ولی در عمل دلایلی وجود دارد که مقادیر بدست آمده در اطراف میانگین پخش شده باشند این وسیله دارای توزیع مثلثی است .

S.Farhadi

sbargh.ir

## 2-2 - آمار

45

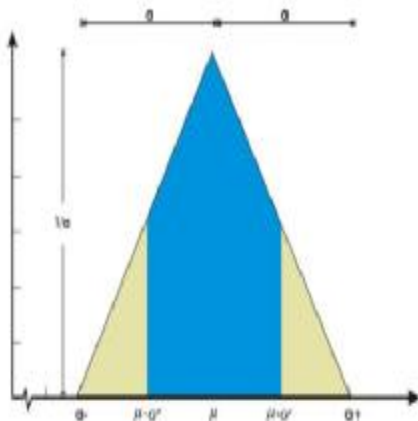

انحراف معیار استاندارد توزیع  
مثلی از رابطه زیر محاسبه می  
گردد:


$$U_s = \pm \frac{a}{\sqrt{6}}$$

$$K = \sqrt{6}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

46

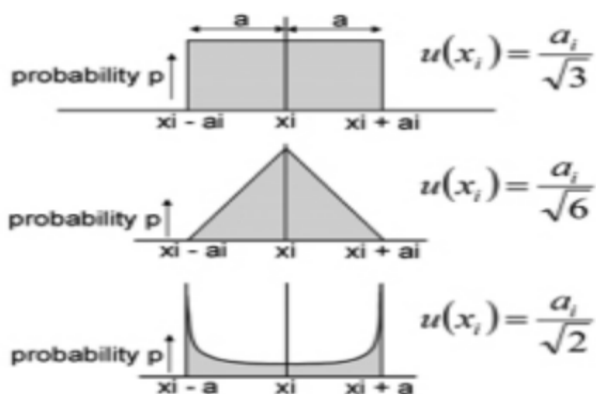

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

47

اگر عدم قطعیت یک وسیله که از روی مشخصات کارخانه سازنده گواهینامه کالیبراسیون و یا کاتالوگ با ضریب همپوشانی (K) بدست آمده باشد، در این صورت انحراف معیار استاندارد آن از فرمول زیر محاسبه می گردد.

$$U_s = \frac{U_e}{k}$$

S.Farhadi

## 2-2 - آمار

48

انحراف معیار  $s = \left[ \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{1/2}$

انحراف معیار میانگین  $s_x = \frac{s}{\sqrt{n}}$

واریانس  $V = S^2$

انحراف معیار نسبی  $RSD = \frac{S}{X}$

درصد انحراف معیار نسبی  $RSD\% = \left( \frac{S}{X} \right) \times 100$

انحراف معیار جامعه  $\sigma$  (مقدار حقیقی) میانگین جامعه  $\mu$

انحراف معیار نمونه  $S$  میانگین نمونه  $\bar{x}$

ضریب همبستگی  $r = s_{xy} / \sqrt{(s_x)(s_y)}$

کوواریانس  $s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$

$-1 < r < 1$

S.Farhadi



sbargh.ir

**2-3- ریاضی**

49

مبحث مشتق گیری و انتگرال گیری از علم ریاضی ،  
بیشترین کاربرد را در محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری دارد

S.Farhadi

50

**فصل سوم:****تعریف عدم قطعیت  
و انواع آن**

S.Farhadi



### 3 - تعریف عدم قطعیت و انواع آن

51

عدم قطعیت یک پارامتر مرتبط با نتایج یک اندازه گیری که معرف میزان پراکندگی مقادیری است که می تواند به طور منطقی به اندازه ده نسبت داده شود. این پارامتر به عنوان مثال می تواند انحراف استاندارد یا بازه فاصله اطمینان باشد.

بدون توجه به این که منابع عدم قطعیت از کجا ناشی شده اند دو روش کلی: عدم قطعیت نوع A و عدم قطعیت نوع B برای برآورد کردن آنها وجود دارد.

S.Farhadi

### 3 - تعریف عدم قطعیت و انواع آن

52

**ارزیابی نوع A:** در این حالت معمولاً بر اساس اندازه گیریهای تکراری و با استفاده از تحلیل آماری، عدم قطعیت مربوطه برآورد می شود. (ریشه دوم واریانس عدم قطعیت استاندارد است.)

S.Farhadi

sbargh.ir

### 3 - تعریف عدم قطعیت و انواع آن

53

**ارزیابی نوع B :** این عدم قطعیت از هرگونه اطلاعات دیگری برآورد می شود. این اطلاعات ممکن است از تجارب قبلی اندازه گیری، گواهینامه های کالیبراسیون، مشخصه های تولید کنندگان، محاسبات و اطلاعات منتشر شده بدست آید.

S.Farhadi

54

### فصل چهارم :

**معرفی روش GUM**  
**جهت محاسبه عدم قطعیت**  
**و گام های اساسی آن**

S.Farhadi

## 4- معرفی روش GUM


55

به منظور ایجاد یک اجماع بین المللی برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری ، سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO) ، راهنمایی را برای بیان عدم قطعیت در اندازه گیری (GUM) منتشر نموده است . این راهنما به صورت گسترده ای در سراسر جهان پذیرفته شده است چارچوب ارائه شده در GUM، ترکیبی از عدم قطعیت استاندارد مربوط به متغیرهای ورودی می باشد که با استفاده از یک تقریب خطی از معادله اندازه گیری ، یک برآورد کلی از عدم قطعیت اندازه گیری متغیر خروجی را تعیین می نماید .

این روش با فرض این که کمیت خروجی از توزیع نرمال یا  $\chi^2$  تبعیت می کند ، بنا نهاده شده است S.Farhadi.

## 4- معرفی روش GUM

56

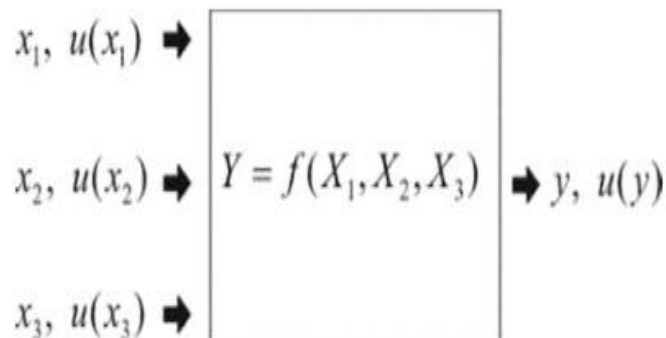

S.Farhadi

## 4 - معرفی روش GUM

57

به منظور محاسبه عدم قطعیت به روش GUM ابتدا بایستی روش ، تجهیزات و کمیت مورد اندازه گیری به صورت کامل و شفاف تعیین و تعریف شوند ، سپس باید مطابق هفت گام اساسی که در ادامه ذکر خواهد شد ، عمل نمود .

S.Farhadi

## 4 - گام های اساسی جهت محاسبه عدم قطعیت

58

- 1-4 گام اول : تعیین مدل ریاضی سیستم اندازه گیری
- 2-4 گام دوم : تعیین بهترین تخمین کمیت های ورودی
- 3-4 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی
- 4-4 گام چهارم : محاسبه کواریانس کمیت های ورودی
- 5-4 گام پنجم : محاسبه ضریب حساسیت
- 6-4 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب
- 7-4 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

S.Farhadi

#### 4-1 گام اول : تعیین مدل ریاضی سیستم اندازه گیری

59

مشخص نمودن اینکه چه چیزی اندازه گیری می شود، شامل ارتباط بین اندازه ده و کمیت های ورودی که اندازه ده به آن ها وابسته است.

تصمیم گیری درخصوص آنچه که می خواهید از اندازه گیری های خود بدست آورید و در خصوص اینکه چه اندازه گیری ها و محاسبات واقعی مورد نیاز است تا نتیجه نهایی بدست آید .

S.Farhadi

#### 4-1 گام اول : تعیین مدل ریاضی سیستم اندازه گیری

60

رابطه ریاضی میان کمیت مورد اندازه گیری (اندازه ده  $Y$ ) و عوامل موثر بر آن (کمیت های ورودی یا  $X_i$ ) که کمیت مورد اندازه گیری به آن ها وابسته است ، مشخص شود :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

تابع  $f$  باید همه کمیت ها و فاکتور های تصحیح ، که می توانند جز معینی از ایجاد عدم قطعیت در نتیجه اندازه گیری باشند ، را شامل شود .

S.Farhadi



#### 4-2 گام دوم : تعیین بهترین تخمین کمیت های ورودی

61

در این گام بهترین تخمین هر یک از کمیت های ورودی معین می گردد.

در مواردی که یک سری از مشاهدات برای یک کمیت ورودی در دسترس باشد، بهترین تخمین معادل میانگین آن سری از مشاهدات می باشد.

S.Farhadi

#### 4-3 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی

62

در این مرحله هر یک از کمیت های ورودی به عنوان یک متغیر تصادفی فرض شده و عدم قطعیت استاندارد،  $u_{X_i}$ ، برای هر یک از آنها محاسبه می شود. عدم قطعیت استاندارد، معادل انحراف استاندارد میانگین برای یک متغیر تصادفی می باشد.

در صورتی که یک سری از مشاهدات از یک متغیر تصادفی در دسترس باشد، محاسبات لازم برای تعیین عدم قطعیت اندازه گیری مطابق رابطه زیر است:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad u_{X_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n(n-1)}}$$

S.Farhadi

### 4-3 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی

63

- در صورتی که تخمین عدم قطعیت از نتایج و اطلاعات قبلی ناشی شده باشد، بایستی آن را بر حسب انحراف استاندارد بیان نماییم. به عنوان مثال اگر عدم قطعیتی به صورت یک بازه با فاصله اطمینان ( $\pm a$  at  $p\%$ ) بیان شده باشد، با تقسیم بر عدد نرمال استاندارد ( $Z$ ) برای درصد اطمینان مربوطه، آن را به انحراف استاندارد تبدیل نموده و مقدار آن را برآوردی جهت عدم قطعیت استاندارد قرار می دهند.

$$S. u = \frac{a}{Z}$$

$a$ : بازه فاصله اطمینان

$Z$ : عدد نرمال استاندارد

S.Farhadi

### 4-3 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی

64

#### مثال ۵:

عدم قطعیت استاندارد در یک ترازو  $\pm 0.2 \text{ mg}$  با سطح اطمینان 95% برابر است با:

$$S. u = \frac{0.2}{1.96} \cong 0.1 \text{ mg}$$

S.Farhadi



### 3-4 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی

65

#### مثال 6 :

عدم قطعیت استاندارد در اندازه گیری با یک استوانه مدرج به حجم 10ml با انحراف استاندارد  $10 \pm 0.2 \text{ ml}$  برابر است با:

$$S.U = \frac{0.2}{\sqrt{3}} \cong 0.12 \text{ ml}$$

(در اندازه گیری با استوانه مربوطه بیشتر نتایج نزدیک به نتایج فرین می باشند.)

S.Farhadi

### 3-4 گام سوم : تعیین عدم قطعیت استاندارد کمیت های ورودی

66

#### مثال 7 :

در اندازه گیری با یک استوانه مدرج با حجم  $10 \pm 2 \text{ ml}$  و تجربه حاصله از اینکه نتایج فرین به ندرت مشاهده می شوند یعنی توزیع نتایج از توزیع مثلثی پیروی می نماید، میزان عدم قطعیت استاندارد از طریق زیر محاسبه می گردد.

$$S.U = \frac{0.2}{\sqrt{6}} \cong 0.08 \text{ ml}$$

S.Farhadi

#### 4-4 گام چهارم : محاسبه کواریانس کمیت های ورودی

67

در صورتی که کمیت های ورودی مستقل نباشند ، باید کواریانس مربوط به کمیت های ورودی که مستقل نیستند ، محاسبه شود .  
از آن جا که معمولا متغیرهای ورودی مستقل بوده و همچنین در صورت عدم استقلال تاثیر آنها بر روی یکدیگر و در نتیجه مقدار محاسبه شده برای کواریانس کوچک می باشد ، جهت تخمین عدم قطعیت کل می توان از انجام محاسبات مربوط به این مرحله در اکثر موارد صرف نظر کرد و فرض استقلال کمیت های ورودی را پذیرفت .

S.Farhadi

#### 4-4 گام چهارم : محاسبه کواریانس کمیت های ورودی

68

کواریانس همبستگی دو متغیر تصادفی ، معیاری از وابستگی متقابل آن دو متغیر است .

$$Cov(x, y) = S_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

N برابر است با شمارش جفت ملاحظات

S.Farhadi

#### 4-4 گام چهارم : محاسبه کواریانس کمیت های ورودی

69

**ضریب همبستگی** : نسبت کواریانس مشخصه دو متغیر به حاصل ضرب انحراف معیار استاندارد هریک از آن ها

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

همبستگی رابطه میان دو یا چند متغیر تصادفی در توزیعی از دو و یا چند متغیر تصادفی

اگر  $r = 0$  دو پارامتر دارای کواریانس و اگر  $r = \pm 1$  باشد ، دو پارامتر بدون کواریانس خواهد بود .

S.Farhadi

#### 4-5 گام پنجم : محاسبه ضریب حساسیت

70

**ضریب حساسیت**  $C_i$  هر یک از کمیت های ورودی را مطابق رابطه زیر محاسبه نمایید :

$$C_i = \frac{\partial f(X_1, X_2, \dots, X_n)}{\partial X_i}$$

برای اندازه گیری میزان تاثیر و یا سهم هریک از کمیت ها در عدم قطعیت کل باید تاثیر ضریب حساسیت مطابق رابطه زیر بر عدم قطعیت استاندارد کمیت ورودی اعمال گردد .

$$u_{y_i} = C_i \times u_{x_i}$$

S.Farhadi

#### 4-5 گام پنجم : محاسبه ضریب حساسیت

71

ضرایب حساسیت نشان می دهند که نتیجه اندازه گیری  $y$  بر حسب تغییرات مقادیر  $X_i$  (کمیت های ورودی) چگونه تغییر

می کند. به عبارت دیگر تبدیل یکای اندازه گیری بر اساس  $\frac{\partial f}{\partial X_i}$

تعیین می شود.

S.Farhadi

#### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

72

در صورتی که در یک روش آزمایش پارامترهای مختلفی نظیر  $p$  و  $q$  و  $r$  و .. می بایستی اندازه گیری شوند تا نهایتاً نتیجه آزمایش  $y$  از حاصل ضرب و تقسیم و جمع و تفریق بین پارامترهای  $p$  و  $q$  و  $r$  و .. حاصل شود.

در آن صورت ابتدا می بایستی عدم قطعیت استاندارد هر پارامتر .. و  $U(r)$  و  $U(q)$  و  $U(p)$  به طور مستقل اندازه گیری شود و با توجه به رابطه بین پارامترها، عدم قطعیت استاندارد ترکیبی  $U_c(y)$  محاسبه گردد.

S.Farhadi

sbargh.ir

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

73

بعد از محاسبه  $u_{yi}$  ، عدم قطعیت مرکب استاندارد  $u_c(y)$  به صورت زیر محاسبه می گردد:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial X_i} u(X_i) \right)^2} = \sqrt{\sum (u_{yi})^2}$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

74

عدم قطعیت ترکیبی برای جمع و تفریق کمیت‌های ورودی ساده‌ترین حالت است اگر عدم قطعیت استاندارد مولفه‌ها برابر با  $a, b, c, \dots$ :

باشد در آن صورت عدم قطعیت ترکیبی با جذر مجموع مربعات عدم قطعیت استاندارد برابر خواهد شد. یعنی خواهیم داشت:

$$u_c = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + \dots}$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

75

**مثال 8 :** اگر یک مدار الکتریکی دارای سه شاخه موازی بوده و عدم قطعیت استاندارد هر یک از شاخه ها 0.01 و 0.02 و 0.02 باشد عدم قطعیت کل را محاسبه کنید

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial I_1} = \frac{\partial I}{\partial I_2} = \frac{\partial I}{\partial I_3} = 1$$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 1$$

$$\Rightarrow u_{c(I)} = \sqrt{u_{I_1}^2 + u_{I_2}^2 + u_{I_3}^2} = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2 + 0.02^2} = 0.03$$

(سطح اطمینان ۹۵٪) داریم:

$$U_E = 2U_c = 2 \times 0.03 = \pm 0.06$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

76

در حالت پیچیده تر برای محاسبه عدم قطعیت ترکیبی برای حاصلضرب یا تقسیم کمتهای ورودی به کارگیری عدم قطعیت نسبی است تا محاسبات به سادگی انجام گیرد.

به عنوان نمونه فرض کنید که می خواهید عدم قطعیت مربوط به سطح مقطع نمونه دمبل فرم را بیابید. اگر ضخامت و پهنای نمونه باشد خواهیم داشت:  $A = t * w$

در این حالت عدم قطعیت نسبی سطح مقطع نمونه برابر خواهد بود با:

$$\left( \frac{u_c(A)}{A} \right)$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

77

عدم قطعیت نسبی ضخامت و پهنای نمونه برابر خواهد بود با :

$$\frac{u(t)}{t} \quad , \quad \frac{u(w)}{w}$$

و در نهایت عدم قطعیت نسبی سطح مقطع نمونه از رابطه زیر محاسبه خواهد شد :

$$\frac{u_c(A)}{A} = \sqrt{\left[ \left[ \frac{u(t)}{t} \right]^2 + \left[ \frac{u(w)}{w} \right]^2 \right]}$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

78

بنابراین اگر نتیجه آزمون از رابطه ریاضی به دست آید که عوامل ضرب یا تقسیم می شوند ، می توان عدم قطعیت مرکب استاندارد نسبی را به کار برد .

عدم قطعیت نسبی از رابطه زیر به دست می آید :

$$\frac{u_c^2(y)}{y} = \sum_{i=1}^n \frac{u(X_i)}{X_i}$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

79

- مثال ۹: مطلوبست تعیین فرمول عدم قطعیت ترکیبی مقاومت الکتریکی یک مدار. طبق قانون اهم داریم:  $R = \frac{V}{I}$  بنابراین خواهیم داشت:

$$c_1 = \frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} \quad \& \quad c_2 = \frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} \quad , \quad u_{c(R)} = \sqrt{c_1^2 u_V^2 + c_2^2 u_I^2}$$

$$\Rightarrow u_{c(R)} = \sqrt{\frac{u_V^2}{I^2} + \frac{u_I^2 \times V^2}{I^4}} \Rightarrow u_{c(R)} = \frac{V}{I} \times \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{u_{c(R)}}{R} = \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

80

اگر متغیرها مستقل از هم نبوده و دارای همبستگی باشند در اینصورت عدم قطعیت ترکیبی برابر خواهد بود با:

$$U_c^2(u) = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|^2 U_s^2(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} U(X_i, X_j)$$

S.Farhadi



## 4-4-2 محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب

81

ردیف	رابطه به کار رفته جهت محاسبه	مقدار عدم قطعیت استاندارد ترکیبی
۱	$y = K_1 + K_2 p + K_3 q + K_4 r$	$U_c(y) = \sqrt{(K_2 U(p))^2 + (K_3 U(q))^2 + \dots}$
۲	$y = p + q + r$	$U_c(y) = \sqrt{(U(p))^2 + (U(q))^2 + (U(r))^2}$
۳	$y = \frac{K}{p} + q + r$ or $y = K \cdot p^{-1} + q + r$	$U_c(y) = \sqrt{\left(\frac{U(p)}{p}\right)^2 + (U(q))^2 + (U(r))^2}$
۴	$y = K \cdot \log p$	$U_c(y) = \frac{U(p)}{p}$

S.Farhadi

## 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

82

### مثال 10:

در صورتی که نتیجه یک آزمایش وابسته به اندازه گیری 3 کمیت p و q و r باشد و رابطه نتیجه آزمایش با پارامترهای مربوطه به صورت زیر باشد با توجه به عدم قطعیت‌های استاندارد داده شده، عدم قطعیت ترکیبی را محاسبه نمایید.

$$p=5.02 \quad q=6.45 \quad r=9.04 \quad y = p - q + r$$

$$U(p) = 0.13 \quad U(q) = 0.05 \quad U(r) = 0.22$$

S.Farhadi

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

83

$$p=5.02 \quad q=6.45 \quad r=9.04$$

$$U(p) \quad 0.13 \quad U(q) \quad 0.05 \quad U(r) \quad 0.22$$

$$y = p - q + r = 5.02 - 6.45 + 9.04 = 7.61$$

$$U_c(y) = \sqrt{(0.13)^2 + (0.05)^2 + (0.22)^2} = 0.26$$

S.Farhadi

sbargh.ir

### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

84

#### مثال 11:

در صورتی که نتیجه یک آزمایش  $y$  وابسته به اندازه گیری 4 کمیت  $O$  و  $p$  و  $q$  و  $r$  باشد و رابطه نتیجه آزمایش با پارامترهای مربوطه به صورت زیر تعریف شده باشد، با توجه به عدم قطعیت‌های استاندارد داده شده، عدم قطعیت ترکیبی را محاسبه نمایید.

$$y = \frac{op}{qr}$$

$$U(O)=0.02 \quad U(p)=0.13 \quad U(q)=0.11 \quad U(r)=0.07$$

S.Farhadi

#### 4-6 گام ششم : محاسبه عدم قطعیت مرکب

85

$$y = \frac{op}{qr} = \frac{2.46 \times 4.32}{6.38 \times 2.99} = 0.56$$

$$U_c(y) = 0.56 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{2.46}\right)^2 + \left(\frac{0.13}{4.32}\right)^2 + \left(\frac{0.11}{6.38}\right)^2 + \left(\frac{0.07}{2.99}\right)^2}$$

$$U_c(y) = 0.56 \times 0.043 = 0.024$$

S.Farhadi

#### 4-7 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

86

جهت گزارش عدم قطعیت اندازه گیری ، به صورت بسط یافته محاسبه می گردد ، که این کار به منظور فراهم ساختن یک فاصله  $Y \pm U$  انجام می پذیرد .

این فاصله ، این اطمینان را فراهم می آورد که نتیجه اندازه گیری با یک احتمال مشخصی در این فاصله قرار دارد . عدم قطعیت بسط یافته ، با ضرب عدم قطعیت استاندارد مرکب در یک فاکتور پوششی مطابق رابطه زیر حاصل می شود :

$$U = K \times u_c(y)$$

K برپایه سطح اطمینان مورد نیاز برای فاصله انتخاب می شود .

S.Farhadi

## 4 - 7 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

87

آخرین مرحله در محاسبه عدم قطعیت ترکیبی، ضرب آن در یک فاکتور پوششی جهت محاسبه عدم قطعیت گسترده می باشد تا بتوانیم فاصله ای را تعیین نماییم که جزء بزرگی از توزیع مقادیر از اندازه گیری شونده را که به طور منطقی انتظار داریم، شامل گردد. مواردی را که در انتخاب فاکتور مربوطه که به  $k$  نمایش می دهند موثر هستند، عبارت است از:

- سطح اطمینان مورد نظر

- اطلاعاتی در ارتباط با تابع توزیع

- اطلاعاتی در ارتباط با تعداد مقادیر که جهت تخمین اثرات تصادفی مورد نیاز می باشد.

S.Farhadi

## 4 - 7 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

88

در اکثر موارد فاکتور  $k$  را برابر 2 می گیرند با این وجود مقدار  $k$  ممکن است به اندازه کافی بزرگ نباشد تا بتواند مشاهدات آماری با مقادیر کم درجه آزادی (کمتر از 6) را منظور نماید.

هنگامی که عدم قطعیت ترکیبی بر مبنای کمتر از 6 درجه آزادی محاسبه گردد توصیه می گردد که مقدار  $k$  از جدول ذیل با سطح اطمینان 95% انتخاب گردد.

S.Farhadi

sbargh.ir

## 4 - 7 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

89

Student's t for 95% confidence	
Degree of freedom $\phi = n - 1$	t
1	12.7
2	4.3
3	3.2
4	2.8
5	2.6
6	2.5
>6	2

S.Farhadi

## 4 - 7 گام هفتم : محاسبه عدم قطعیت بسط یافته

90

مقادیر دیگر همپوشانی در توزیع نرمال عبارتند از :

در سطح اطمینان تقریبی 68% ،  $K=1$

در سطح اطمینان 95% ،  $K=2$

در سطح اطمینان 99/7% ،  $K=3$

S.Farhadi

sbargh.ir

91

فصل پنجم :

نحوه گزارش

میزان عدم قطعیت

و محدوده پذیرش

S.Farhadi

## 5 - نحوه گزارش میزان عدم قطعیت و محدوده پذیرش

92

چون تردید در هر اندازه گیری وجود دارد لذا پاسخ به سوالات  
زیر ضروری به نظر میرسد :

میزان شک و تردید در اندازه گیری چقدر است ؟

این شک تا چه اندازه نادرست و بی اعتبار است ؟

S.Farhadi

## 5 - نحوه گزارش میزان عدم قطعیت و محدوده پذیرش

93

بنابراین برای تعیین عدم قطعیت اندازه گیری به دو عدد یکی فاصله و دیگری سطح اطمینان (یعنی میزان اطمینانی که مقدار واقعی اندازه گیری در داخل فاصله قرار می گیرد) نیازمندیم .


به عنوان مثال ممکن است بگوییم که طول چوبی در سطح اطمینان 95% برابر 20 سانتی متر  $\pm 1$  می باشد. این نتیجه را می توان به صورت مقابل نوشت: در سطح اطمینان 95% ،  $20\text{cm} \pm 1\text{cm}$  . این عبارت بدین معنی است که با اطمینان 95% طول چوب بین 19 و 21 سانتی متر خواهد بود .

S.Farhadi

## 5 - نحوه گزارش میزان عدم قطعیت و محدوده پذیرش

94

در اکثر مواقع نتایج آزمایشات بر اساس محدوده های پذیرش مقایسه می گردند. حال با توجه به میزان عدم قطعیت در نتیجه یک آزمایش و محدوده تعریف شده چهار حالت با توجه به شکل زیر اتفاق می افتد.

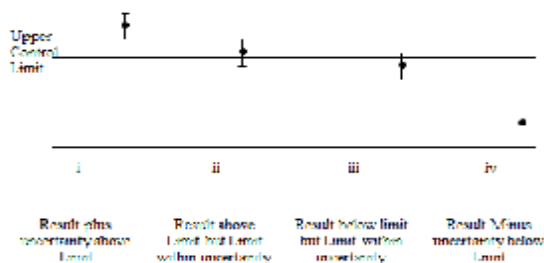

S.Farhadi

## 5 - نحوه گزارش میزان عدم قطعیت و محدوده پذیرش

95

در برخی از منابع آمده است که عدد بدست آمده برای عدم قطعیت ؛ اگر 3 تا 7 برابر دقت ابزار (*Resolution*) ، دقت بیشتری داشته باشد می توان آزمایش عدم قطعیت این ابزار را پذیرفت و در حد قابل قبول دانست در غیر اینصورت باید نمونه های جایگزین و تکرار آزمایش را انجام داد ، و گرنه باید عارضه یابی و اقدامات اصلاحی اجرا نمود.

S.Farhadi

96

## فصل ششم:

### فرم محاسبه عدم قطعیت و چند فعالیت گروهی

S.Farhadi





sbargh.ir

### 6 - ارائه فرم محاسبه عدم قطعیت

97

#### اتجام مطالعات تکرارپذیری در آزمایشگاه:

فرم محاسبه عدم قطعیت  
(بر اساس گزارش پارس) - شماره استاندارد: 1  
تاریخ بروزرسی: 1393  
مختصات: تهران، دوره آموزش: ...  
موضوع: آموزش در دستگاه های سوره استفاده در آموزش  
انبار: تهران

ردیف	نوع عدم قطعیت	20% - 30%	تکرارپذیری آزمایش
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			

$$u_{rel} = \sqrt{\frac{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}{x^2}}$$

S.Farhadi

### 6 - ارائه فرم محاسبه عدم قطعیت

98

مقدار	مقدار	استاندارد عدم قطعیت	توزیع	ضریب حساسیت	سهم عدم قطعیت کپیت ورودی در عدم قطعیت کل	مقدار	در صد عدم قطعیت کپیت ورودی در عدم

S.Farhadi

## 6 - فعالیت گروهی

99

**مثال 12:** محاسبه عدم قطعیت در آزمون اندازه گیری

قطر یک مفتول مسی با میکرومتر دیجیتال

**مثال 13:** محاسبه عدم قطعیت در آزمون میانگین

ضخامت با میکروسکوپ دیجیتال

**مثال 14:** محاسبه عدم قطعیت در آزمون کششی نمونه

دمبل فرم 75

راه حل و نتیجه این مثال ها در پیوست می باشد S.Farhad

sbargh.ir

